
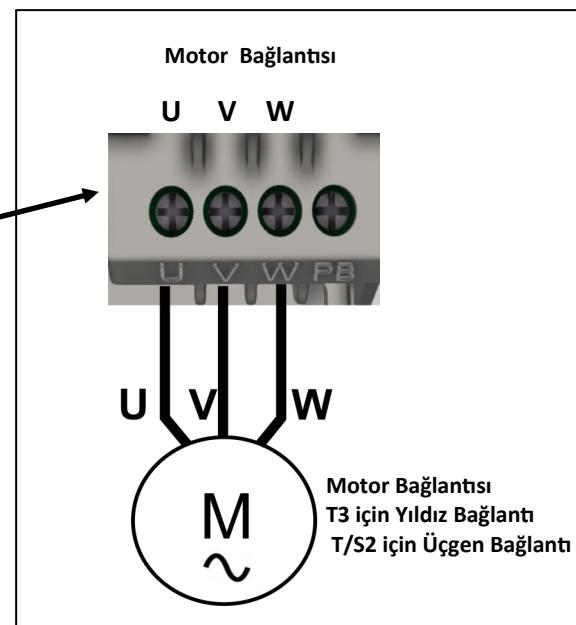


AC10 AC MOTOR SÜRÜCÜ CİHAZI HİZLI DEVREYE ALMA KİLAVUZU

AC10 S/T2 modeli hem 3 faz 220 VAC hem de tek faz 220 VAC olarak çalışabilir.

AC10T3 model ise 3 faz 380 VAC dir.

Bu nedenle besleme bağlantılarını yapmadan sürücünün etiketine bakarak hangi model olduğunu kontrol ediniz.

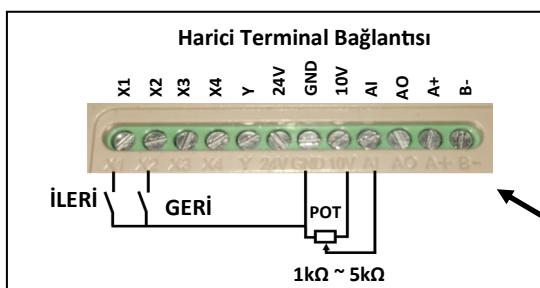

DIP ANAHTAR AYARLARI					
Bit	Konum	Açıklama	Bit	Konum	Açıklama
S1	ON	AO çıkış 0~10V devrede	S3	ON	RS485 için 120 Ω sonlandırma direnci devrede
	OFF	AO gerilim çıkış devre dışı		OFF	RS485 için 120 Ω sonlandırma direnci devre dışı
S2	ON	AO çıkış 0~20mA	S4	I	AI giriş 0~20mA
	OFF	AO akım çıkış devre dışı		U	AI giriş 0~10V

Programlama

Parametrelere girmek için (PRG) tuşuna basılır. Girmek istediğimiz parametre grubu Yukarı/Aşağı oklar yardımıyla bulunur ve (SET/SHIFT) tuşuna basılır. Parametre numarası Yukarı/Aşağı oklar yardımıyla bulunur, değişiklik yapılarak (SET/SHIFT) tuşuna basılır. Programlamadan çıkmak için (PRG) tuşuna 2 defa basılır.

Lütfen programlama videosunu izleyiniz [YouTube](#)

* SET: SET/SHIFT

TEMEL PARAMETRE AYARLARI		
Parametre	Açıklama	
F01.01	Çalış (RUN) Komutu Kaynağı Seçimi 0: Tuş takımı kontrol (harici tuş takımı önceliğlidir) 1: Harici terminal ile kontrol 2: RS485 haberleşme ile kontrol 3: Ayrılmış	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01 gel SET bas F01.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01.01 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F01.02	Frekans Kaynağı Seçimi KANAL A 0: Tuş takımı üzerinden nümerik giriş ile (F01.09) 1: Tuş takımı üzerindeki analog potansiyometre ile 2: Terminal analog giriş ile (AI) (akım ya da gerilim) 3: Ayrılmış 4: Ayrılmış 5: Terminal pals (PUL) girişi ile 6: RS485 haberleşme ile 7: Terminal UP/DW tuşları ile 8: PID kontrol ile 9: Program kontrol (PLC) ile 10: Ayrılmış 11: Çoklu hız ile	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01 gel SET bas F01.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01.02 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F01.22	Hızlanma Süresi 1 (sn)	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01 gel SET bas F01.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01.22 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F01.23	Yavaşlama Süresi 1 (sn)	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01 gel SET bas F01.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01.23 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F01.02 F01.09	Sabit Hız Parametre F01.02 - 0 yapılmalı F01.09 e istediğiniz sabit frekansı giriniz.	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01 gel SET bas F01.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01.02 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F01.10 F01.12	Maksimum Frekans * Frekans üst değerini * *Parametrelerini beraber değiştiriniz.	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01 gel SET bas F01.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01.10 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F01.13	Frekans alt limit	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01 gel SET bas F01.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F01.13 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F00.03	Sıfırlama. (Fabrika ayarlarına dönme) 0: İşlevsiz 11: Tüm parametreleri sıfırla (motor parametreleri hariç) 22: Tüm parametreleri sıfırla 33: Hata kaydını temizle (C01 adres grubu)	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F00 gel SET bas F00.00 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F00.03 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas
F07.10	Durdurma (stop) modu 0: Yavaşlamalı Duruş 1: Serbest Duruş	PRG tuş bas Ekranda F0x görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F07 gel SET bas F07.10 görülecek Yukarı/Aşağı OK yardımıyla F07.10 gel SET* bas içine gir Yukarı/Aşağı OK yardımıyla seçmek istediğiniz değeri seç SET* bas çıkmak için PRG tuşuna 2 defa bas

MOTOR PARAMETRE AYARLARI

F02.02	Motor nominal gücü
F02.03	Motor nominal frekansı
F02.04	Motor nominal hızı
F02.05	Motor nominal gerilimi
F02.06	Motor nominal akımı
F02.10	Asenkon motor yüksüz akımı, Motor nominal akımının yarısı girilmelidir.

HATA GÖZLEM PARAMETRELERİ

Parametre	Açıklama
E.OL1 (14)	Motor aşırı yük
E.OL2 (15)	Sürücü aşırı yük
E.ILF (18)	Giriş fazı kaybı
E.OLF(19)	Tüm çıkışlarda faz kaybı
E.OLF1 (20)	U fazı kaybı
E.OLF2 (21)	V fazı kaybı
E.OLF3 (22)	W fazı kaybı
E.OH3 (32)	Motor aşırı ısınma
E.FSG (41)	Fan ile toprak kısa devre
E.BRU (50)	Fren ünitesi arızası

